



FORD Transit

350 2.0 EcoBlue Ambiente 130KM L2

VIN	WFOEXXTTREM79833
Rejestracja	SM6721C
Przebieg	195 586 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	18.10.2021
Rok produkcji	2021

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

01.10.2025 15:47:39

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WFOEXXTTREM79833
Przebieg pojazdu	195 586 km
Typ nadwozia	Van
Liczba drzwi	4
Pierwsza rejestracja	18.10.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	FORD
Model	Transit

Transmission	Przód
Kod ETG	140348
Ilość siedzeń	3
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	6
Body colour	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Nie

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak

Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe
Liczba kabli do ładowania	0

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Continental	235/65 R 16 115 R	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Continental	235/65 R 16 115 R	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Continental	235/65 R 16 115 R	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Continental	235/65 R 16 115 R	Letnie	Stalowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




7 | Oslona / pokrywa F

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



8 | Wnęka drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie

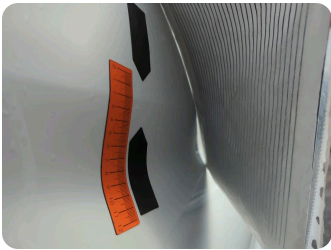

9 | Ściana boczna TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



10 | Drzwi PL

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



11 | Kierunkowskaz PL

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Wymiana



12 | Prawe tylne drzwi

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



13 | Lewe tylne drzwi

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




14 | Zderzak tylny

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Wymiana





15 | Odblask

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Wymiana

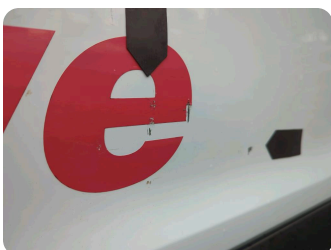

16 | Drzwi PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy

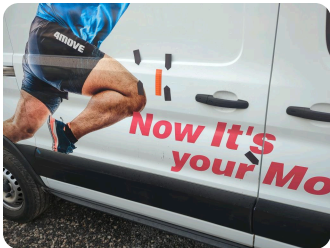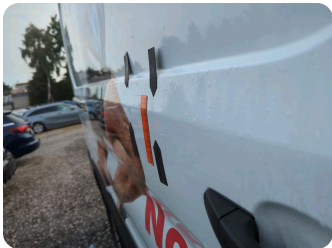

17 | Drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



18 | Listwa boczna P

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Wymiana



19 | Wnęka drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



20 | Nadwozie

Typ	Naklejki
Wielkość	> 25%
Tryb naprawy	Usun napisy

Uwagi: 7 szt.






21 | Dach przedni (kabina)


Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne

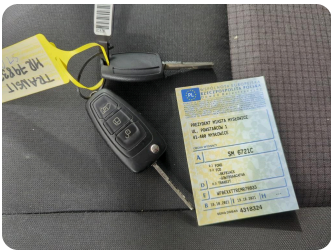

1 | Książka serwisowa

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana

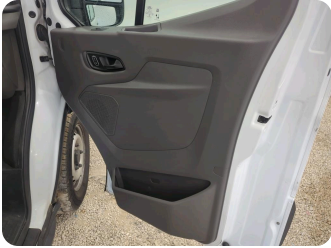

2 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny




3 | Wnętrze

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie



4 | Zestaw wskaźników

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Wymiana

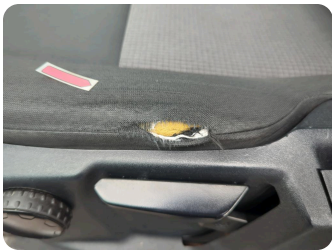

5 | Tapicerka siedziska PL

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Wymiana



6 | Oslona przeciwsłoneczna lewa

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 μm NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TL (μm)	510
Grubość lakieru Błotnik TP (μm)	1 820

Grubość lakieru Dach (μm)	270
---------------------------	-----

UWAGI

Komentarze inspektora

Pojazd mokry.

