



## TOYOTA Yaris

### 1.5 Hybrid 116 KM Comfort E-CVT

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VIN                  | VNKKBAC360A151652 |
| Rejestracja          | SM4219C           |
| Przebieg             | 72 784 km         |
| Grupa                | Po kontrakcie     |
| Pierwsza rejestracja | 26.05.2021        |
| Rok produkcji        | 2021              |

## SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

10.06.2025 11:06:44

Miejsce ekspertyzy

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VIN                  | VNKKBAC360A151652 |
| Przebieg pojazdu     | 72 784 km         |
| Typ nadwozia         | Hatchback         |
| Liczba drzwi         | 5                 |
| Pierwsza rejestracja | 26.05.2021        |
| Rodzaj paliwa        | Hybryda benzynowa |
| Marka                | TOYOTA            |
| Model                | Yaris             |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Transmission              | Przód        |
| Kod ETG                   | 142787       |
| Ilość siedzeń             | 5            |
| Rodzaj skrzyni biegów     | Automatyczny |
| Liczba biegów             | 1            |
| Kolor nadwozia            | Czarny       |
| Lakier metaliczny/perłowy | Tak          |

## LISTA DOKUMENTÓW

|                      |     |                                |     |                           |                              |
|----------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------|
| Liczba kluczy ogółem | 2   | Instrukcja obsługi             | Tak | Rodzaj książki serwisowej | Tradycyjna książka serwisowa |
| Oryginalny klucz     | Tak | Oryginalny dowód rejestracyjny | Tak |                           |                              |

## WYPOSAŻENIE POJAZDU

|                              |     |                             |                             |                                     |     |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----|
| Szyby elektryczne przód      | Tak | Typ klimatyzacji            | Klimatyzacja automatyczna   | Liczba kabli do ładowania           | 0   |
| Tempomat                     | Tak | Kamera cofania              | Tak                         | Tylna kłapa elektrycznie podnoszona | Nie |
| Czujniki parkowania przednie | Nie | Typ reflektorów             | Światła przednie halogenowe |                                     |     |
| Czujniki parkowania tylne    | Tak | Przykrycie części bagażowej | Tak                         |                                     |     |

# OPONY

## Zamontowane opony

| Lokalizacja | Położenie | Bieżnik | Producent | Wymiary          | Sezon opon | Typ felg | Runflat     |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------|----------|-------------|
| Przód       | Lewy      | 6,0 mm  | Fulda     | 185/65 R 15 88 H | Zimowe     | Stalowe  | Nie dotyczy |
| Przód       | Prawy     | 6,0 mm  | Fulda     | 185/65 R 15 88 H | Zimowe     | Stalowe  | Nie dotyczy |
| Tył         | Lewy      | 6,0 mm  | Fulda     | 185/65 R 15 88 H | Zimowe     | Stalowe  | Nie dotyczy |
| Tył         | Prawy     | 6,0 mm  | Fulda     | 185/65 R 15 88 H | Zimowe     | Stalowe  | Nie dotyczy |



Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Zderzak przedni

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Typ          | Pęknięcie              |
| Wielkość     | >3 cm - 4 cm           |
| Tryb naprawy | Wymiana i lakierowanie |



4 | Pokrywa przednia



|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Typ          | Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)     |
| Wielkość     | >10 cm - 15 cm                     |
| Tryb naprawy | Naprawa i lakierowanie (kompletne) |



5 | Szyba przednia



|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ          | Pęknięcie      |
| Wielkość     | >0,5 cm - 1 cm |
| Tryb naprawy | Wymiana        |

Uwagi: plus odpryski

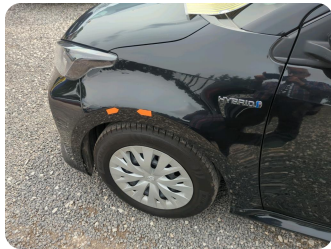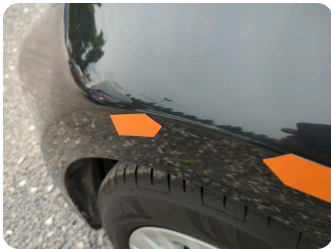

## 6 | Błotnik PL

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >6 cm - 8 cm  |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |

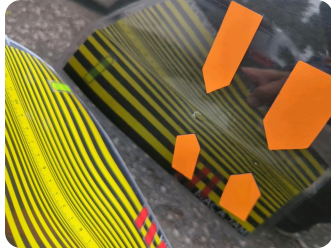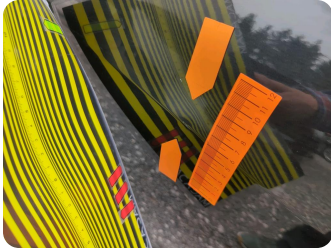

## 7 | Drzwi PL

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Typ          | Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)     |
| Wielkość     | >3 cm - 4 cm                       |
| Tryb naprawy | Naprawa i lakierowanie (kompletne) |




## 8 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >6 cm - 8 cm  |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |





## 9 | Drzwi TL

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Wgniecenie(a) |
| Wielkość     | >3 cm - 4 cm  |
| Tryb naprawy | Lakierowanie  |

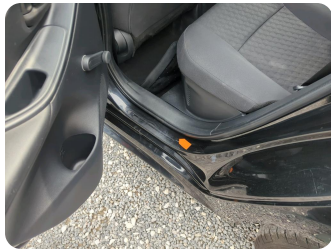

## 10 | Próg wewnętrzny drzwi tylnych lewych

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >8 cm - 10 cm |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |

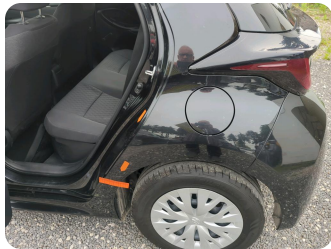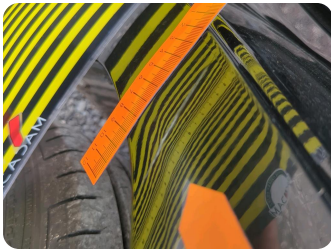

### 11 | Błotnik TL

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ          | Wgniecenie(a) i zarysowanie(a) |
| Wielkość     | >3 cm - 4 cm                   |
| Tryb naprawy | Lakierowanie                   |



### 12 | Zderzak tylny

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | <50%, średni  |
| Tryb naprawy | Lakierowanie  |




### 13 | Kłapa bagażnika

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | < 25%         |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |



### 14 | Błotnik TP



|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ          | Wgniecenie(a)  |
| Wielkość     | >0,5 cm - 1 cm |
| Tryb naprawy | Lakierowanie   |

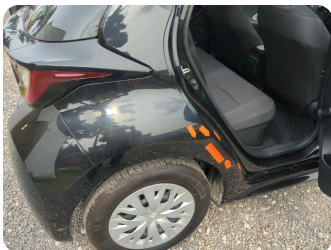



15 | Próg wewnętrzny drzwi tylnych prawych

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ          | Zadrapanie(a)  |
| Wielkość     | >0,5 cm - 1 cm |
| Tryb naprawy | Akceptowalny   |

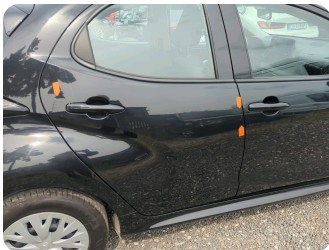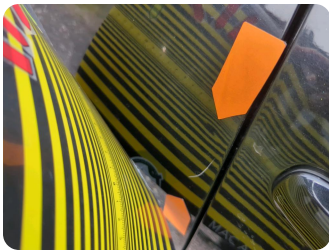

16 | Drzwi TP

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Wgniecenie(a) |
| Wielkość     | >1 cm - 2 cm  |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |



**Uwagi:** plus zarysowania.



17 | Drzwi PP

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >30 cm        |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |

**Uwagi:** plus wgniecenie.

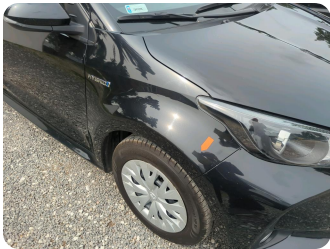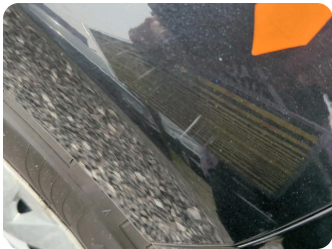

18 | Błotnik PP

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >2 cm - 3 cm  |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |



19 | Nadwozie

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Typ          | Zanieczyszczenie chemiczne |
| Wielkość     | < 25%                      |
| Tryb naprawy | Akceptowalny               |



Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ          | Brudny       |
| Wielkość     | <50%, średni |
| Tryb naprawy | Czyszczenie  |



2 | Panel drzwi TP

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >3 cm - 4 cm  |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |

