



MERCEDES-BENZ KLASA A

A 180 d

VIN	W1K1770101N243006
Rejestracja	WE3W937
Przebieg	149 170 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	21.07.2021
Rok produkcji	2021

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

03.10.2025 19:34:51

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	W1K1770101N243006
Przebieg pojazdu	149 170 km
Typ nadwozia	Hatchback
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	21.07.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	KLASA A

Transmission	Przód
Kod ETG	150583
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	8
Body colour	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak

Kamera cofania	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe

Tempomat	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna


Przykrycie części bagażowej	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne

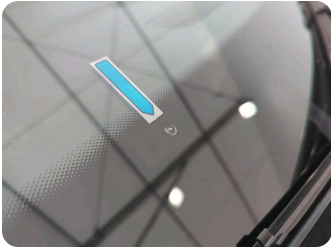

3 | Szyba przednia

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Wymiana

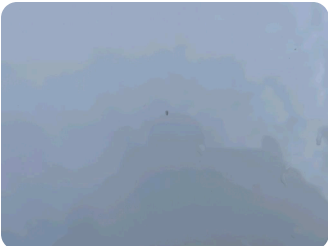


4 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy




5 | Słupek A lewy

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy

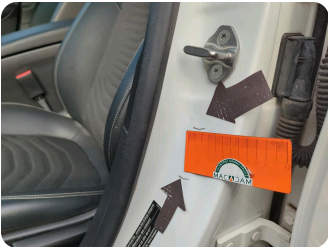

6 | Słupek B lewy

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie

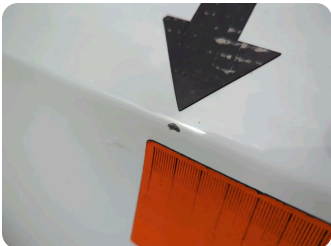


7 | Drzwi TL

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



8 | Słupek B prawy

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

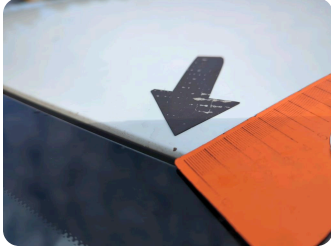


9 | Dach

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



10 | Obręcz aluminiowa TL


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

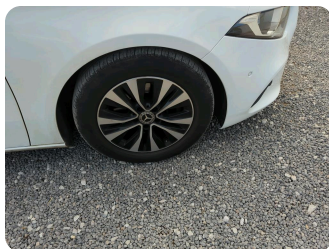

11 | Obręcz aluminiowa PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne

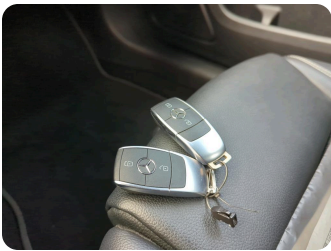


1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Nie funkcjonuje (dobrze)
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: pilot nie działa	



2 | Wnętrze

Typ	Plama
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie

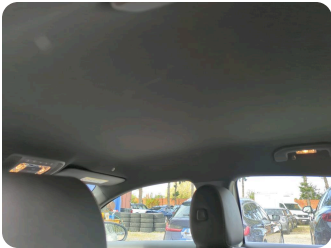

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)	200
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	1700
Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	200

Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	700
Grubość lakieru Maski silnika (µm)	200

Zdjęcia Podstawowe

