



OPEL Crossland X

1.5 CDTi Enjoy S/S

VIN	W0V7D9EG4L4214148
Rejestracja	WE205YU
Przebieg	159 396 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	21.04.2020
Rok produkcji	2020

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

13.06.2025 15:34:03

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	W0V7D9EG4L4214148
Przebieg pojazdu	159 396 km
Typ nadwozia	SUV
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	21.04.2020
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	OPEL
Model	Crossland X

Transmission	Przód
Kod ETG	133345
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	6
Kolor nadwozia	Niebieski
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2	Instrukcja obsługi	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny klucz	Tak	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak	Czujniki parkowania tylne	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	Liczba kabli do ładowania	0
Tempomat	Tak	Kamera cofania	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Czujniki parkowania przednie	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Fulda	195/60 R 16 89 H	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Fulda	195/60 R 16 89 H	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Fulda	195/60 R 16 89 H	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Fulda	195/60 R 16 89 H	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




3 | Zderzak przedni

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

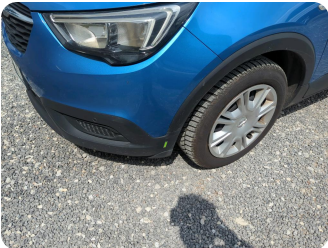

4 | Listwa zderzaka przód

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

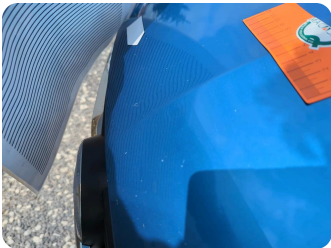

5 | Pokrywa przednia

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)




6 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych



Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Próg wewnętrzny drzwi tylnych lewych

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

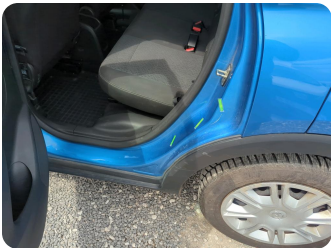

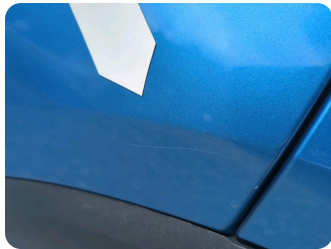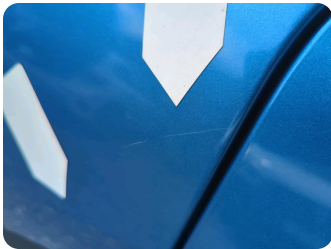



8 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




9 | Drzwi TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

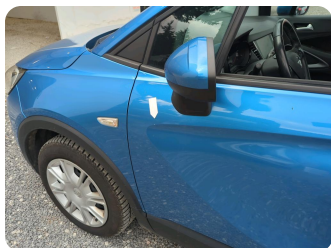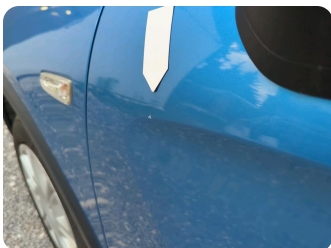

10 | Drzwi PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy

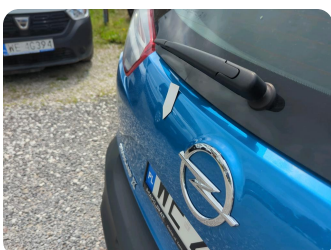

11 | Kłapa bagażnika

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



12 | Próg wewnętrzny drzwi tylnych prawych

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy





13 | Próg wewnętrzny drzwi przednich prawych

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



14 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie

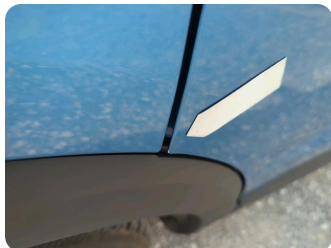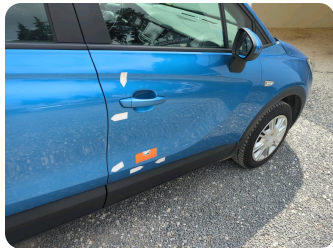

15 | Drzwi TP

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



16 | Część boczna dachu L lewy

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



17 | Część boczna dachu R prawy

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




18 | Dach

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



Uszkodzenia wewnętrzne

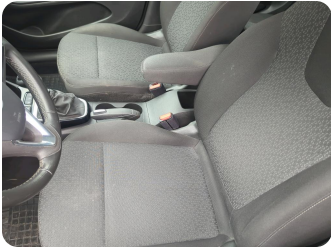

1 | Wnętrze

Typ	Plama
Wielkość	>50%, lekki
Tryb naprawy	Czyszczenie



2 | Wnętrze

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Wymiana
Uwagi: Nakładka pokrywy bagażnika.	

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 200 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Dach (µm)	200	Grubość lakieru pokrywy bagażnika (µm)	200
---------------------------	-----	--	-----

UWAGI

i Komentarze inspektora

Drobne zarysowania i odpryski/auto zakurzone.

