



MERCEDES-BENZ KLASA A

A 180 d

VIN	W1K1770101N226067
Rejestracja	WE3F296
Przebieg	74 917 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	23.04.2021
Rok produkcji	2021

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

03.10.2025 19:36:17

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	W1K1770101N226067
Przebieg pojazdu	74 917 km
Typ nadwozia	Hatchback
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	23.04.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	KLASA A

Transmission	Przód
Kod ETG	150583
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	8
Body colour	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak

Kamera cofania	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe

Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie
Czujniki parkowania tylne	Tak	GPS	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



5 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Drzwi TL


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Osłona nadkola PP

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>50%, poważny
Tryb naprawy	Wymiana

Uszkodzenia wewnętrzne

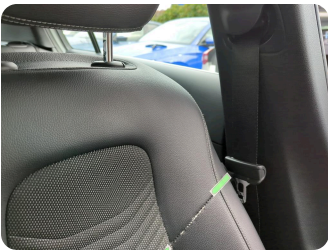

1 | Tapicerka oparcia lewego przedniego fotela

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Wymiana




2 | Tapicerka siedziska PL

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Wymiana



3 | Kierownica

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny

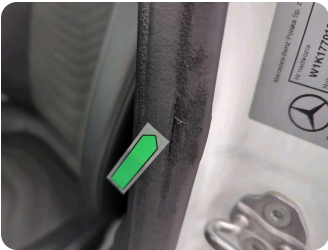

4 | Uszczelka drzwi PL

Typ	Rozdarty
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Wymiana



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)	260
Grubość lakieru Drzwi PL (µm)	380
Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	170

Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	170
Grubość lakieru Maski silnika (µm)	500
Grubość lakieru słupka A lewy (µm)	220

Zdjęcia Podstawowe

